

Evidenční list vozidla (základní informace k vozidlu)

Definice vozu			
Tovární značka	Mercedes Benz	Pojízdné (ANO/NE)	ANO
Model	Vario 816 DA pracovní plošina Bison Palfinger TKA 16	EKO poplatek	neplatí se (EURO 3 a výše)
Registrační značka	8T75905	Místo stání vozidla	Hradec Králové, Bratří Štefanů 886/67 - FaRene HK
Rok výroby/první registrace	11.11.2008		
Stav tachometru	148 545 km		
STK/Emise	19.01.2023		

Výbava vozidla							
1. Majitel		Rádio	X			Tónovaná skla	
Koupeno v ČR	X	GPS navigace				Kožená sedadla	
Servisní knížka		Elektrická zrcátka				4x4	X
Návod k obsluze		Elektrická okna	X			Uzávěrka diferenciálu	X
Počet klíčů	1	Přídavné světlomety / mlhovky				Automatická převodovka	
Zamykání řadicí páky		Tažné zařízení				Ochráněné rámy	
Klimatizace		Zadní stěrač				Naviják	
Airbag		Ostříkovač světel				Alu kola	
Tempomat		Střešní okno				Letní pneu	
Centrální zamykání		Nastavitelný volant				Zimní pneu	X
Servo řízení	X	Otáčkoměr	X			Přezuto na letní/zimní	
Handsfree		Palubní počítač				Vyhřívaná sedadla	
Imobilizér		Parkovací senzory				Vyhřívaná zrcátka	
Garážovaný		Nezávislé topení (funkce neověřena)				ABS	X

Doplňující informace

Další výbava a případný popis:

Podrobný popis závad:

kosmetické vady karoserie, škrábance a větší promáčkliny, vysoká koroze karoserie, podvozku a výfuku, silně znečištěný interiér, lak poškozený od polepů, zvýšené provozní vůle podvozku, převodovky, pohonu kol i dílů plošiny, zvýšené netěsnosti motoru, převodovky, pohonu kol, hydrauliky a pohyblivých dílů montážní plošiny, poškozené plastové blatníky, promáčklina na kapotě, opotřeбенý interiér a ovládací prvky, poškozené čalounění sedaček, nutná výměna řízení - silná netěsnost, slabá autobaterie, vlivem stání vozidla snižena účinnost brzd, stav odpovídá stáří vozu a počtu najetých km, poškozené venkovní i vnitřní plasty, prasklá pravá zadní pružina, rozdíl brzdových hodnot (zkorodované - zaseklé třmeny, brzdové válce, zrezlé kotouče s rýhami, popraskané brzdové desky) - nutná oprava celé brzdové soustavy, uložení stabilizátoru přední i zadní nápravy vytlučené, vyteklé přední tlumiče, špatné uložení tlumičů, prasklá nádrž AdBlue, netěsnost předchladiče a hadic předchladiče, nutná výměna koše montážní plošiny z důvodu nadměrného opotřebení, **propadlé revize montážní plošiny (zdvihacího zařízení i elektro), netěsnost a únik kapaliny z posilovače řízení - nutná výměna**

klíčovým dokumentem k vozidlu je VTP, údaje v evidenčním listě jsou pouze doprovodné, je na odpovědnosti každého účastníka aukce si informace ověřit na prohlídce, případně si historii a výbavu vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu

EVIDENČNÍ LIST VYPLNIL (datum, jméno a příjmení):

Tomáš Rejchrt, 30.11.2022